


# febi 44493



## Aplicações:

Ford C-Max II, Focus III, Grand C-Max II,  
Transit II Connect

Motor: 1.0 EcoBoost

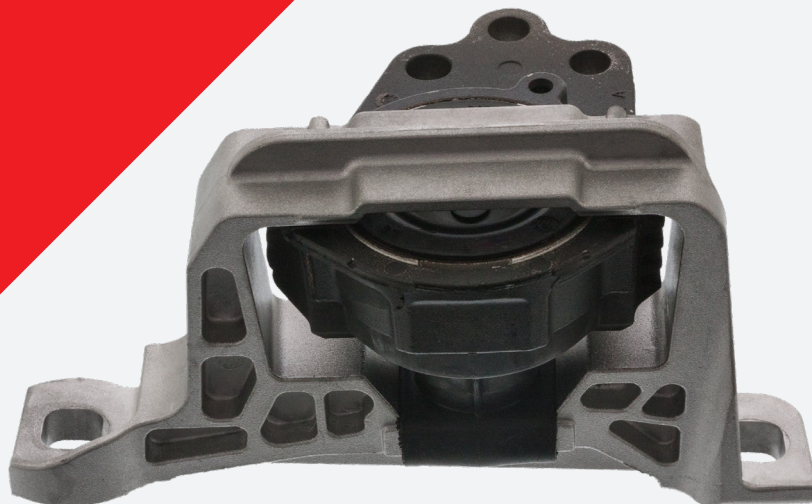

PT

## Apoio de Motor

### Problema

Quando o motor está em marcha lenta, é possível ouvir um ruído agudo, uma vibração e um zumbido dentro da cabine.

### Causa

A exposição aos elementos e aos ciclos de calor e frio leva à degradação do componente de borracha deste suporte hidráulico do motor. Isto resulta na fuga do fluido hidráulico, causando movimento excessivo do apoio de motor.

### Solução

Confirme se a vibração está a ser causada pelo apoio de motor. Isto pode ser feito aumentando a rotação do motor para ver se o ruído desaparece ou muda de tom.

Com a ajuda de um assistente, movimente o apoio aplicando pressão com uma alavanca e aplicando carga em várias áreas do apoio de motor. Se o ruído desaparecer ou se for possível ver óleo hidráulico a pingar, o apoio deve ser substituído.

Devido ao movimento excessivo causado por este apoio de motor com falha, pode causar tensão no apoio inferior de motor, levando-o a enfraquecer. A peça de substituição febi 45855 também está disponível, se necessário.

Portanto, recomenda-se que, ao diagnosticar os apoios motor, todos sejam verificados.

Para mais informação, visite: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)